

Utworzony: 04/04/97

## Plik "CZYTAJ" do drukarki "Lexmark Color Jetprinter 2050"

Plik ten zawiera informacje, których nie znajdziesz w "Szybkiej instalacji drukarki Lexmark Color Jetprinter 2050" ani w "Pomocy podręcznej do drukarki Lexmark 2050".

### Wymagania sprzętowe

- Procesor 386 lub nowszy.
- Zainstalowany system Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 (tryb rozszerzony 386) lub Windows 95.
- 4 MB pamięci RAM (Windows 95 oraz niektóre programy wymagają 8 MB pamięci),
- Kabel portu równoległego (dwukierunkowy) zgodny ze standardem IEEE-1284.

### Sposoby zwiększenia szybkości systemu:

- Drukowanie z rozdzielczością 300 dpi, o ile jest to możliwe.
- Usunięcie z systemu nie używanych czcionek.
- Rozszerzenie pamięci komputera do co najmniej 8 MB RAM.
- Zwiększenie ilości pamięci wirtualnej w systemie Windows.
- Uruchomienie programu zarządzania pamięcią (takiego jak: MEMMAKER lub RAMBOOST) optymalizującego wykorzystanie pamięci konwencjonalnej.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: rozdział 14, **Optymalizacja systemu Windows**, w *Podręczniku użytkownika Microsoft Windows*.

### Instalacja sterownika drukarki CJ2050

Podczas instalacji sterownika drukarki **Lexmark Color Jetprinter 2050** tworzone są kopie następujących plików systemu Windows:

SYSTEM.INI  
WIN.INI  
VPD.386

Każdy z tych plików jest zapisywany pod swoją nazwą z rozszerzeniem LEX. Na przykład plik WIN.INI zostanie zapisany jako WIN.LEX. Operacja ta jest przeprowadzana wyłącznie jako ułatwienie dla użytkownika na wypadek wystąpienia podczas instalacji nieusuwalnego błędu.

## Uwagi dotyczące sprzętu

### Karty graficzne

**TRIDENT** : Przy zainstalowanej karcie graficznej TRIDENT stwierdzono problemy przy drukowaniu grafiki bitmapowej z niektórych aplikacji.

## Uwagi dotyczące jakości i kolorów wydruku

- **Wydruki są zbyt ciemne lub rozmazane.**  
Niektóre programy, takie jak Adobe Photoshop 2.5 i 3.0, Micrografx Picture Publisher 4.0 i 5.0 oraz Aldus PhotoStyler 2.0 mają własne metody cieniowania. Jeśli to możliwe, należy wybrać metodę cieniowania zaimplementowaną w sterowniku "Lexmark 2050 ColorFine 2", a **NIE** metodę oferowaną przez program. W większości przypadków metody cieniowania oferowane przez sterownik "Lexmark 2050 ColorFine 2" dają lepsze wyniki.
- **Jakość wydruku i obszar drukowania**  
Aby uzyskać możliwie najlepszą jakość druku kolorowego, należy unikać drukowania w obszarze 0,25 cala od górnej krawędzi strony i 0,75 cala od krawędzi dolnej. Przy druku jednokolorowym należy unikać drukowania w obszarze 0,25 cala od górnej krawędzi strony i 0,50 cala od krawędzi dolnej. Sterownik drukarki pozwala drukować na tych obszarach ale może nastąpić pogorszenie jakości wydruku.

## Drukowanie w systemie Windows

- **Usuwanie zduplikowanych ikon w Windows 95**
  1. Po ustawieniu kursora na przycisku "Start", należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu startowe i wybrać z niego opcję **Otwórz**.
  2. Dwukrotnie kliknąć na ikonie **Programy**.
  3. Dwukrotnie kliknąć na folderze **Lexmark Color Jetprinter 2050**.
  4. Zaznaczyć ikonę **System obsługi drukarki Lexmark 2050 na LPTx** i nacisnąć na klawiaturze "Delete" (lub wybrać "Usuń" z menu "Plik").
- **Ustawianie drukarki w programie Excel (lub podobnych)**  
Jeśli nie można poprawnie ustawić właściwości drukarki w używanym programie, należy go zamknąć i użyć do zmiany ustawień drukarki "Panelu sterowania" w systemie Windows.
- **Brak papieru, przy wyłączonej komunikacji dwukierunkowej**  
Jeżeli w zakładce "Opcje" wyłączona została komunikacja dwukierunkowa, sterownik drukarki nie będzie wykrywał braku papieru w drukarce. W takim

przypadku, jeżeli w drukarce zabraknie papieru, należy załadować papier do automatycznego podajnika arkuszy, a następnie włożyć jeden arkusz do podajnika ręcznego, aby wznowić drukowanie.

## **Drukowanie w sesji DOS w Windows**

- **Drukowanie w systemie DOS na drukarce Lemark Color Jetprinter 2050**

Aby drukować w systemie DOS na drukarce Color Jetprinter 2050, program DOS-owy należy uruchomić w oknie Windows. W uruchomionym programie należy wybrać sterownik drukarki HP 500 albo 500c.

- **Drukowanie pustych stron przy wybranym sterowniku drukarki HP500C**

Jeżeli drukowanie odbywa się w sesji DOS w systemie Windows, drukarka CJ2050 emuluje drukarkę model HP 500C. Jeżeli drukowane są tylko puste strony, należy sprawdzić, czy orientacja papieru w części "Drukowanie w DOS", "Systemu obsługi drukarki CJ2050" jest ustawiona na pionową. Niektóre aplikacje wymagają ustawienia na orientację pionową nawet, jeśli wydruk ma być poziomy.

- **Drukowanie jednej strony na kilku kartkach; przy wybranym sterowniku drukarki HP 500/500C**

Przyczyną tego błędu może być przełączanie zadań w czasie drukowania w sesji DOS lub program, który zbyt wolno przesyła dane do portu drukarki. Jeśli program DOS-owy uruchomiony został w sesji DOS w Windows, można usunąć ten błąd przez włączenie opcji "Wykonywanie w tle", w następujący sposób:

1. Uruchomić "Edytor PIF", znajdujący się w "Grupie głównej" Windows.
2. Załadować plik "DOSPRMPT.PIF", znajdujący się w katalogu C:\WINDOWS.
3. Wybrać i uaktywnić pole "Na drugim planie" sekcji "Opcje pracy" programu "Edytor PIF" - w prawym dolnym rogu ekranu.
4. Wybrać opcję "Plik", a następnie "Zapisz".

Spowoduje to wykonywanie aplikacji w tle we wszystkich przyszłych sesjach DOS.

Jeżeli aplikacja nie była uruchamiana w sesji DOS, należy zajrzeć do

dokumentacji Windows, aby znaleźć informacje na temat tworzenia pliku PIF dla aplikacji i włączania wykonywania w tle. Jeśli dla danej aplikacji istnieje już plik PIF, można go edytować według opisanych wyżej zasad. Aby określić, czy program posiada już plik PIF, należy zaznaczyć jego ikonę i wybrać opcję "Właściwości" z menu "Plik" Menedżera Programów. Jeśli plik określony w wierszu polecenia ma rozszerzenie ".PIF", należy go wyedytować.

Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest wybranie "Uruchom zminimalizowany" z menu "Opcje" w "Systemie obsługi drukarki CJ2050". Dzięki temu podczas drukowania na pierwszym planie pracować będzie program DOS-owy, a nie "System obsługi drukarki".

Jeśli aplikacja nie przeszła do pracy w tle, a pojedyncze strony są drukowane na kilku kartkach, komunikacja z portem jest przerywana z powodu zbyt wolnej pracy programu. Problem ten częściej występuje przy wolniejszych komputerach. Aby zapobiec takim problemom w przypadku wolniejszych komputerów i/lub aplikacji, można zwiększyć - w menu "Drukowanie w DOS" w "Systemie obsługi drukarki CJ2050" - wartość "Oczekiwanie na wysunięcie strony".

## Usuwanie sterownika drukarki CJ2050

Do usunięcia sterownika drukarki **Lexmark Color Jetprinter 2050** należy użyć programu narzędziowego **Deinstalator**. Ikona dla tego programu narzędziowego jest zlokalizowana w grupie **Lexmark Color Jetprinter 2050**; podwójne kliknięcie tej ikony rozpocznie proces deinstalacji. Przed usunięciem sterownika, należy jednak przeczytać poniższy rozdział pt."Ponowna instalacja sterownika drukarki CJ2050".

## Ponowna instalacja sterownika drukarki CJ2050

Po ponownej instalacji sterownika drukarki CJ2050 aktualne ustawienia poziomu atramentu, wskazywane na rysunku naboju, mogą zostać utracone. Aby ustawienia te zostały zachowane podczas ponownej instalacji, należy wybrać "Anuluj" na ekranie "Zainstaluj nowe naboje". Po zakończeniu ponownej instalacji, jeżeli używany jest czarny nabój o numerze katalogowym 1380620, należy ponownie zainstalować w programie czarny nabój. Najpierw należy wybrać zakładkę "Naboje", następnie opcję "Instaluj nabój czarny", a na końcu - "Zainstalowano stary nabój" pod numerem katalogowym 1380620.

---

**Bądź w kontakcie!**

### **Aktualizacje sterowników**

- BBS: +33 2 38 52 04 38 [codziennie/24 godz. na dobę]
- COMPUSERVE: GO LEXMARK
- Internet (FTP): ftp.lexmark.com [zaloguj się jako "guest"]
- Miejsce WWW: <http://www.lexmark.com>

**Pomoc techniczna: 1 - (606) - 232 - 3000**

---

Lexmark, ColorFine i Color Jetprinter są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Lexmark International, Inc. Windows jest znakiem towarowym Microsoft zastrzeżonym w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do poszczególnych właścicieli.